

## Service-Tip von Loewe

Artikel: 65421Y87 CONCEPT L 26 DVB-T/C CI CHROMSILBER  
M. L2650  
Rubrik: DVBi2

**LOEWE.**

Softwarestände DVBi2 (L2650)

27.05.2009

## Applicationsoftware

V 4.0.0	Serienstart
V 4.1.0	Für Service nicht relevant.
V 4.2.0	Für Service nicht relevant.
V 4.2.1	Änderung durchgeführt: Beseitigt in den ersten 5 Minuten sporadische Bild- und/oder Tonaussetzer.
V 4.3.0	Änderung durchgeführt: Bei der automatischen Suche wird die manuell geänderte Symbolrate nicht mehr durch die länderspezifische Symbolrate überschrieben.
V 4.4.0	Für Service nicht relevant.
V 4.5.0	Änderung durchgeführt: DVB-T Programmkanäle ändern sich nicht mehr vereinzelt eigenständig. (Die im Hintergrund gespeicherte Gesamtprogrammliste - beinhaltet auch die schwächeren Kanäle - wird nach der automatischen Suche gelöscht.)
V 4.7.0	Für Service nicht relevant.
V 4.8.0	Änderung durchgeführt: DVB-T 5 Volt Antennenspannung schaltet sich nicht mehr sporadisch selbstständig ab.
V 4.10.0	Für Service nicht relevant.
V 4.11.0	Änderungen durchgeführt: DVB-C Empfangsoptimierungen eingeflossen. Meldung nach Programmumschaltung "kein Signal - Mono" erscheint nicht mehr.
V 4.15.0	Änderung durchgeführt: - Software Crash wenn ein Nagravision CICAM mit Teleclub Smartcard verwendet wird. - (CH) DVB-C: Problem im Kabelnetz MEDIANET Schlosswil wenn von Teleclub auf SRG Sender umgeschaltet wird ist kein Bild sichtbar (Bild schwarz). - Kürzere Umschaltzeit beim Programmwechsel, diese war vereinzelt zu lang. - Suchlauf (automatisch und manuell) schlägt fehl, wegen zu großer Datenmenge auf Astra. Gesendete PMT auf Astra Transponder 12286, vertical/high, 27500 führt zu einem Software Crash. - Robustheit des SI-Decoder verbessert. - Manchmal ist die Anzeige von Untertiteln zu kurz, daher wurde das "subtitle displaying timeout" bei ungünstigen PTS Werten geändert. - Bei Aufruf von DVB-Untertiteln wurde der falsche TTX bereich gewählt. - Niedrige Symbolraten (3450 KS/s und QAM64) werden nicht richtig demoduliert. Ein österreichischer Kabelbetreiber sendet mit 3450 KS/s und QAM64. - DVB-C: Der manuelle Suchlauf bleibt manchmal in einer Endlosschleife hängen. - DVB-C: Video und Audio Aussetzer wegen Frontendfehlern beseitigt.
V 4.16.0	Änderung durchgeführt: - (FIN)(NL) DVB-T/-C: LNC Sortierung (aufsteigende Reihenfolge) funktioniert nicht.
V4.17.0	Für Service nicht relevant

```
-----+-----
V4.20.0 | Änderung durchgeführt:
        | - Frankreich: Einige Programme des "BIS Television"
        |   Bouquets zeigen Bildfehler (ruckeln).
        | - Audio Aussetzer bei AC3 Sendern wenn DVB-Untertitel
        |   aktiv sind (über den SPDIF Ausgang im stereo downmix)
        | - Italien: Fehlende EPG Daten bei RAI Programmen (DVB-T)
        |
        | ACHTUNG:
        | Bitte aktualisieren Sie zusammen mit der TV-Software
        | auch IMMER die DVB-Software, da diese nur gemeinsam
        | getestet und freigegeben werden.
-----+-----
```

#### Bootloadsoftware

```
-----+-----
V 4.0.0 | Serienstart
-----+-----
V 4.1.0 | Für Service nicht relevant.
-----+-----
V 4.2.0 | Änderung durchgeführt:
        | Automatischer Softwareupdate über Satellit
        | funktioniert jetzt immer.
-----+-----
V 4.3.0 | Für Service nicht relevant.
-----+-----
V 4.5.0 | Für Service nicht relevant.
-----+-----
```

---

PgId:105981      CreateDate:30.01.2008      Doc:-----      Status:FhPublic