

V9.24.0

Die Software ist nur im Paket mit der DVBi3-Software V9.32.0 und dem DVB-Bootloader V2.2.0 freigegeben

Folgende Modifikationen wurden vorgenommen:

- L27-24036 Auf Grund neuer hoher Datenraten im Digitalempfang kann es zu Überlastungen des DVB-Decoders kommen, welche als Aussetzfehler oder Blockaden sichtbar sind. Die Software kann jetzt die Datenrate auswerten und bei Überschreitung der maximalen Eingangsrate die PIP-Funktion abschalten zur Entlastung des Decoders und damit zur Sicherung der Hauptfunktionen Live-Bild und DR-Aufnahme. Die Abschaltgrenze kann über 2 DVB-Optionbits gewählt werden:

DVB-Optionbyte 0 Bit 2:

0=dynamische PIP-Abschaltung eingeschaltet

1=dynamische PIP-Abschaltung ist ausgeschaltet

DVB-Optionbyte 1 Bit 4:

0=maximale Datenrate 140000000 Bits/sec

1=maximale Datenrate 155000000 Bits/sec

Folgende Fehler wurden beseitigt:

- L27-24154 DVB-S Thor - Aufnahme über TTX funktioniert nicht korrekt.

V9.23.0

Die Software ist nur im Paket mit der DVBi3-Software V9.30.0 und dem DVB-Bootloader V2.2.0 freigegeben

Folgende Modifikationen wurden vorgenommen:

- L27-20272 Nutzung Legacy-Modul für HD+: neuer Hinweistext für nicht unterstützte Funktionen.
- L27-19519 Doppelzündung der Backlights durch Optionbyte 4 Bit 1 auf 1 aktivierbar.

Folgende Fehler wurden beseitigt:

- L27-21329 TV schaltet nicht in Standby bei abgeschalteter CEC-Kommunikation.
- L27-20292/22812 Ton- und Bildaussetzer bei Transpondern mit hoher Datenrate.
- L27-20878 TV-Vlaanderen und Canaal Digital: geänderte FEC kann zum Absturz führen.
- L27-21058 DiSeqC-Einkabelanlagen: kein Hotbird verfügbar.
- L27-15062 Tägliche bzw. wöchentliche Aufnahme wird gelöscht, wenn zur gleichen Zeit eine einmalige Aufnahme programmiert ist.
- L27-20925 Kopieren von der internen Festplatte auf einen DVD-Recorder schlägt fehl, wenn mehr als 2 Titel angewählt sind.

V9.20.0

Die Software ist nur im Paket mit der DVBi3-Software V9.24.0 und dem DVB-Bootloader V2.2.0 freigegeben

Folgende Modifikationen wurden vorgenommen:

- L27-20116 HD+ Legacy: Anzeige der HD+ Kennung in der Senderliste.
- L27-19788 L27-20118 HD+ Legacy: Eingeschränkte Funktionalität bei Aufnahmen von HD+ Programmen (vorspulen ist aus lizenzrechtlichen Gründen nicht möglich, nachträgliches Entschlüsseln von Aufnahmen ist nicht möglich).
- L27-17463 Hotelmode - Auswahl IR-Link-Format.
- L27-17367 Hotelmode - neuer Befehl für das 2M-Protokoll - Einschalten auf AV.
- L27-17763 Senderliste - ehemals DSF auf Sport1 umbenannt.
- L27-17515 DR+ - USB-Stick für Videowiedergabe wird akzeptiert, wenn eine MovieVision DR+ erkannt wird (kopieren von POS Demofilmen).
- L27-15600 Menü - Shopmode für Australien angepasst.
- L27-15601 Menü - Standortauswahl Neuseeland.
- L27-17310 Menü - 80h-Meldung abhängig vom Aufstellort.

Folgende Fehler wurden beseitigt:

- L27-20092 Einträge für automatisches Nachtentschlüsseln haben manchmal die gleiche Startzeit.
- L27-18607 RS232 – Einstellungen mit dem Kommando „config“ werden beim Abschalten in Standby nicht gespeichert.
- L27-16423 Aufnahmen werden durch nachträgliche Entschlüsselung blockiert und daher nicht rechtzeitig gestartet.
- L27-15927 Mediaset: Programme mit einer altersabhängigen Kindersicherung können durch manuellen Suchlauf dennoch empfangen werden. Der manuelle Suchlauf wird bei Aktivierung der altersabhängigen Kindersicherung jetzt deaktiviert.
- L27-16520 Tschechien - falsche Übersetzung „DR Dauerbetrieb“.
- L27-16504/18171 Canal Ready - Kindersicherung Pin angepasst.
- L27-15184 Radiomode - Einstellungen des TV-Modes werden beim Start im Radiomode verwendet.
- L27-17668 Radiomode - Beim Start im Radiomode mit eingestelltem 3.0-Sound wird der Centerkanal nicht verwendet.
- L27-16467 Nach Einschalten des TV kommt der Ton und wird dann nochmals kurz gemutet.
- L27-17694 Tonstörung beim Umschalten von interne auf externe Endstufe, nur mit ARS AC3/DTS.
- L27-14874 Audiovision als Soundmaster - kein Ton bei CD-Wiedergabe.
- L27-16049 Canal+ - TV gibt HDMI wieder, der Tuner steht auf Canal+, wechselt Canal+ vom freien Empfang zur Verschlüsselung, so schaltet der TV selbstständig auf Tunerbetrieb.
- L27-16652 CEC-Protokoll - Lautstärkeänderung am Denon AVR3808A ist nur in Schritten möglich, nicht kontinuierlich.
- L27-16686/16770 HDMI-Eingang 3 bzw. 2 kann nicht angewählt werden, TV schaltet auf HDMI1 bzw. 2.
- L27-15442 DR+ - Aufnahme Demovideo im Servicemode nicht möglich.

- L27-16618 DR+ - Überspielung von MovieVision DR+ auf interne DR+ schlägt fehl, wenn Timeshift aktiv ist und während der Überspielung ein Senderwechsel erfolgt.
- L27-15779 CI - TV schaltet manchmal nach Softwareupdate des CA-Moduls in Standby.
- L27-15912 Aufnahme - nur die erste Event-gesteuerte Timeraufnahme wird ausgeführt, nachfolgende Aufnahmen werden blockiert.
- L27-15918 Entschlüsselung - Entschlüsselung wurde manchmal nicht in die Timerliste übernommen.
- L27-16123 Entschlüsselung - 2 Aufnahmen werden manchmal auf die gleiche Entschlüsselungszeit gelegt.
- L27-18075 Hotelmode - nicht alle IR-Befehle werden an RS232 ausgeführt.

V9.16.0

Die Software ist nur im Paket mit der DVBi3-Software V9.12.0 und dem DVB-Bootloader V2.2.0 freigegeben

Folgende Modifikationen wurden vorgenommen:

- L27-12741 CEC-Befehle zur Steuerung Mediacenter implementiert.
- L27-15410 Erinnerungsmeldung nach 80 Betriebsstunden wieder aktiviert.
- L27-13222 TV-Vlaanderen - LCN-Sortierung für HD-Programme auswählbar.
- L27-15711 Hotelmode: NMP freigeschaltet, aber ohne Menü.
- L27-15740 Australien: Händlermodus deaktiviert.
- L27-15196 Dolby Pro Logic II Benutzermenü angepasst.

Folgende Fehler wurden beseitigt:

- L27-15420 Tschechien: Flache Übersetzungen im OSD.
- L27-14522 PhotoViewer: Slideshow bricht ab.
- L27-15373 Nach Wiederholung Erstinbetriebnahme ist Video auf Programmplatz 1.
- L27-15372 analoge Programmlisten sind nicht richtig sortiert, da die Namen des Teletextes verwendet wurden.

V9.9.0

Die Software ist nur im Paket mit der DVBi3-Software V9.12.0 und dem DVB-Bootloader V2.2.0 freigegeben

Folgende Modifikationen wurden vorgenommen:

- L27-15336 Hotelmode - TV schaltet nach 4 Stunden ab, wenn er im Hotelmode automatisch aktiviert wurde und bis dahin keine Bedienaktion erfolgte.
- L27-15219 Hotelmode – Einschaltkanal kann definiert werden.
- L27-14396 Hotelmode – automatisches Einschalten kann aktiviert werden.
- L27-15371 Kindersicherung – sperrt diese den TV, so wird jetzt sofort das Signal abgeschaltet und nicht wie bisher mit Vorhang.
- L27-15088 Kindersicherung Grundeinstellung auf aktiv geändert.

- L27-15087 Kindersicherung – Prüfung des Pin's bei Programmwechsel.

Folgende Fehler wurden beseitigt:

- L27-15283 Menü zur Auswahl des HDMI-Gerätes erscheint manchmal nicht bei Audiovision.
- L27- 15321 AudioVision in verdeckter Aufstellung: Menü ist nicht wählbar, wenn eine Einblendung am TV aktiv ist.
- L27-15056 HDMI-CEC-Steuerung, TV ein über rote Taste funktioniert nicht.
- L27-15214 Timeraufnahme zum DR+ ist programmiert, TV wird in Radiomodus versetzt, danach das panel ausgeschaltet und danach TV in Standby geschaltet, Ergebnis: DR+ arbeitet nicht mehr.
- L27-14968 Hotelmode – TV startet nicht mit dem Hotelkanal, obwohl dieser definiert ist.
- L27-15098 Aufnahme – über Event-ID gesteuerte Aufnahmen staren zeitversetzt.
- L27-15032 Aufnahme – analoge Sender auf externen Recorder über EPG, Ton vom aktuellen Hauptsender wird aufgenommen.
- L27-15021 Aufnahme von Cinema HD wurde nicht entschlüsselt.
- L27-15066 Aufnahme – wöchentliche Aufnahme wird nicht ausgeführt.
- L27-11802 Soundprojector – Einschalllautstärke nutzt nicht die definierte Lautstärke.

V9.8.0

Die Software ist nur im Paket mit der DVBi3-Software V9.10.0 und dem DVB-Bootloader V2.2.0 freigegeben

Folgende Modifikationen wurden vorgenommen:

- L27-14879 Hotel-TV externer Nebenraumverstärker Lautstärke von Einschalllautstärke TV entkoppelt.
- L27-14394 Hotel-TV Assist-Menü für Fotoviewer und Musicbox.
- L27-14395 Hotel-TV Import/ Export von Programmlisten möglich.
- L27-14399 Hotel-TV Info-Kanal kann deaktiviert werden.
- L27-14881 Kanalsortierung, ArteHD in Top10.
- L27-14287 Fotoviewer, in den übergeordneten Ordner kann jetzt auch mit der Taste << gesprungen werden.

Folgende Fehler wurden beseitigt:

- L27-14613 System mit Soundprojector, Ton kommt nach Umschaltung und wird dann nochmals kurz gemutet.
- L27-14952 Nach Einspielen einer Senderliste über USB wurde manchmal die Meldung "kein Signal" angezeigt.
- L27-14724 verdeckte Austellung HDMI-Geräte, Gerätetasten REC,DVD,Radio,Audio und STB senden nicht zum zugeordneten Gerät.
- L27-14762 HDMI-Steuerung über CEC-Protokoll, Fernbedienbefehle werden zum HDMI-Gerät geschickt und bedienen gleichzeitig Funktionen am TV.
- L27-14588 DR+ Aufnahme, nach dem Einschalten wird direkt eine Aufnahme programmiert (Timerliste öffnen und rote Taste), es erscheint kein Eintrag im Archiv.

- L27-14853 DR+Aufnahme, am Anfang geschnittene Aufnahmen werden beim Kopieren nach AV nicht mit der richtigen Startposition ausgegeben.
- L27-14984 Einstellungen für Eutelsat verschwinden aus dem Menü nach Aus- und Einschalten.
- L27-14791 System mit Mediacenter, Umschaltung von Mediacenter auf TV ist nicht möglich wenn eine Timeraufnahme im Hintergrund läuft.
- L27-14591 bei manueller DVB-Aufnahme wird der Titel nicht übernommen.
- L27-14620 Text "Max.Einschaltlautstärke" korrigiert.
- L27-14834 Probleme mit Event gesteuerten Aufnahmen bei SF1,SF2, SF Info und HD-Suisse.

V9.6.0

Die Software ist nur im Paket mit der DVBi3-Software V9.5.0 und dem DVB-Bootloader V2.2.0 freigegeben

Folgende Modifikationen wurden vorgenommen:

- L27-12724 Erweiterte Steuerung verdeckter Zuspielgeräte über CEC.
- L27-13170 Die Bedienbefehle der Ortsbedienung werden nicht mehr an HDMI Geräte (via CEC) weitergeleitet.
Um alle angeschlossenen Geräte via CEC abzuschalten muss der TV in den TV Modus umgeschaltet und die ON/OFF Taste lange gedrückt werden.
- L27-14233 MovieVision DR+ wird unterstützt.
- L27-13789 Auch Geräte ohne DR+ können Filme von der MovieVision DR+ abspielen.
- L27-10455 UK: „Welsch“, „Gälisch“ und „Irisch“ können als bevorzugte Untertitel- bzw. Audiosprache gewählt werden (nur bei MHEG5).
- L27-13187 Die Zeit für die Entschlüsselung einer Aufnahme kann jetzt bei der Programmierung der Aufnahme jeweils individuell festgelegt werden (wenn „entschlüsselt aufnehmen = nein“ gewählt wird erscheint ein neuer Menüpunkt).
- L27-14501 Bei aktiver MusicBox Wiedergabe und umschalten auf Photoviewer wird der Ton nicht mehr gemutet.
- L27-14382 BE/NL: Für die Gerätestandorte Belgien und Niederlande wird der Hinweis auf die Rücksendung der Servicekarte nach 80 Betriebsstunden wieder eingeblendet.

Folgende Fehler wurden beseitigt:

- L27-13604 EPG Datenerfassung funktioniert bei Einkanalgeräten nicht wenn gleichzeitig der Analoge-EPG und/oder der Radio-EPG aktiviert ist.
- L27-13844 Die Frequenz des Videokanals (0) kann im manuellen Sendermenü nicht geändert werden.
- L27-13747 Wenn bei Einkanalgeräten mit analogem Empfang PIP mit einem anderem Bildinhalt als dem Hauptbild aktiviert wird sind kurzzeitig Störungen im Hauptbild zu sehen.
- L27-13435 Bei einer laufenden Entschlüsselung (DR+) ist es nicht möglich den Teletext auf analogen Programmen zu aktivieren.

- L27-13423 Beim EPG Nachtupdate wird das externe Gerät (BluTech) mit eingeschaltet, damit geht auch der TV voll in Betrieb.
- L27-13667 Photoviewer: Bilder in FullHD Auflösung (1920x1080) werden nicht vollständig angezeigt.
- L27-13573 Australien: Falsche Darstellung des EPG wenn der Versatz zur Weltzeit im Halbstundenbereich liegt.

V8.4.0

Die Software ist nur im Paket mit der DVBi3-Software V8.3.0 und dem DVB-Bootloader V2.2.0 freigegeben

Folgende Fehler wurden beseitigt:

- L27-13704 Connect Media mit NMP1000 hängt sich bei aktiven NMP nach Laufzeit auf und schaltet in Standby.
- L27-13650 Wenn ein Problem in der CEC-Kommunikation über HDMI auftritt, dann wird das Durchschleifen der Fernbedienungsbefehle deaktiviert.

V8.3.0

Die Software ist nur im Paket mit der DVBi3-Software V8.3.0 und dem DVB-Bootloader V2.2.0 freigegeben

Folgende Fehler wurden beseitigt:

- L27-13155, 13428, 13237, 13518 - Systemzeit driftet mehrere Minuten am Tag.
- L27-13569 - Nach PIP-Betrieb mit 2 DVB-Sendern und Austausch PIP/Hauptbild mit der gelben Taste wird der Teletext vom PIP angezeigt statt vom Hauptbild.
- L27-13504 - Während einer Aufnahme von einer AV-Buchse zur 2. AV-Buchse wird nur bei DVB-Empfang statt des Teletextes des empfangenen Senders der Teletext von der AV-Buchse (wenn vorhanden) oder kein Teletext angezeigt.
- L27-13498 - Nach PIP-Betrieb mit 2 DVB-Sendern und Austausch PIP/Hauptbild mit der gelben Taste wird an der AV-Buchse das PIP ausgegeben statt dem Hauptbild.
- L27-13384 - 2-Kanal-Geräte: Aufruf persönlicher Teletextseiten schaltet das Hauptbild auf den Sender der persönlichen Teletextseite, es sollte aber das bisherige Programm angezeigt werden.
- L27-13526 - Polnische Texte korrigiert.

V8.2.0

Die Software ist nur im Paket mit der DVBi3-Software V8.1.0 und dem DVB-Bootloader V2.2.0 freigegeben

Folgende Modifikationen wurden vorgenommen:

- L27-12818 neue Funktion Smart Jump deluxe für DR+ eingeführt (nach 3 Sprüngen in die gleiche Richtung verdoppelt sich die Sprungweite bis max. 8 Minuten).
- L27-12948 Radioeinstellungen werden jetzt auch für Internetradio verwendet (nur Geräte mit Network Media Player).
- L27-13291 neue Texte für Hotelmodus.
- L27-13159 Hotelmodus separate Regelung für Nebenraumlautsprecher möglich.
- L27-12822 werden für die Context-Hilfe mehrere Seiten benötigt, so wird jetzt die aktuelle und die gesamtseitenzahl angezeigt (z.B. Hilfe zur Programmliste).
- L27-12821 Neue Funktion über Timerliste/neuer Eintrag, Auswahl zwischen Aufnahme, Vormerkung und Kopieren möglich.
- L27-12819 Festplatte kann vom Benutzer im Menü "Einstellungen/Sonstiges"/aktuelle Festplatte formatieren" formatiert werden.
- L27-11838 Hinweistexte nach Umschalten auf HDMI kann im Menü "Einstellungen/Sonstiges/Einblendungen/Autom.Hinweis nach Umschalten auf HDMI" abgeschaltet werden.
- L27-13322 Manuelle Einstellung der Bild-Ton-Synchronisation im Menü (siehe auch L27-12947 in DVBi3-Application-SW V8.1.0).
- L27-9005 Format für die Videotextanzeige im Vollbild ist im Videotextmenü umschaltbar zwischen 4:3 und 16:9.
- L27-7795 Im Videotextmodus kann über das Videotextmenü auch ein anderer Sender als der aktuelle als Textquelle angewählt werden.
- L27-13278 - DCM für Teracom.

Folgende Fehler wurden beseitigt:

- L27-13090 Ist der DR+ Dauerbetrieb ausgeschaltet und es erfolgte ein Sendungswechsel beim aktuellen Sender, so ist bei der Direktaufnahme teilweise die Programminformation der vorhergehenden Sendung noch vorhanden. Nach Programmwechsel ist alles ok.
- L27-13005 Timeshift hat nur schwarzes Bild und keinen Ton nach einer Direktaufnahme mit der Einstellung Mo-Fr.
- L27-13251 kein Bild nach Einschalten eines externen VCR/DVD, wenn am NMP die Musikwiedergabe aktiv ist und der Bildschirm abgeschaltet wurde (nur TV mit Network Media Player).
- L27-12715 AV-Plätze werden in der Radio-Programmliste manchmal nicht angezeigt.
- L27-12945 PIP ist bei Sat-Geräten nach der Erstinbetriebnahme manchmal nicht möglich.
- L27-12908/12693 falsche Anzeige der Betriebsstunden.
- L27-13161 Datum wird bei analogen Sender RTL nicht erkannt.
- L27-13116 Wird das Einstellungs Menü für das Datum angezeigt und das Datum ändert sich zu diesem Zeitpunkt(z.B. um Mitternacht), dann wird das Datum nicht aktualisiert.
- L27-12986 Norwegische Texte teilweise falsche Zeichen.
- L27-13164 - DVB-T Schweden, nach dem ersten Programmwechsel sind nur noch einige Programme gespeichert.

- L27-12555 keine Aufnahme auf DR+ möglich, wenn ein Sender zur Laufzeit von MPEG2 auf MPEG4 wechselt und gleichzeitig von unverschlüsselt auf verschlüsselt (nur aus Frankreich bekannt).

V7.8.0

Folgende Modifikationen wurden vorgenommen:

- L27-12907 - Der normale Hotelmode ist jetzt über die Tastenkombination "M" an der Ortsbedienung und "4" auf der Fernbedienung und anschließender Codeeingabe "546835" erreichbar.
- L27-12078 - für Australien, Zeitversatz zur Normalzeit jetzt im Halbstundenschritt.

Folgende Fehler wurden beseitigt:

- L27-12729 - DR-Archiv, Löschen von Lesezeichen führt zum Löschen des kompletten Filmes.
- L27-12959 - Timeraufnahmen auf DR+ können bei aktivem Network Mediaplayer fehlerhaft sein.
- L27-12696 - bei mehreren Timereinträgen und nachträglicher Zeitbearbeitung mit Überschneidung wird ein Timereintrag gelöscht.
- L27-12598 - Timeraufnahme auf DR+ mit VPS wird bei voller Festplatte nicht ausgeführt, obwohl durch Löschen alter Einträge der Platz ausreichen würde.
- L27-12504 - Timeraufnahme mit gesetzter Zeitsteuerung wird nicht ausgeführt, wenn unmittelbar zuvor ein analoges Programm aufgezeichnet wurde.
- L27-12473 - Nach Abbruch des DVB-C-Suchlaufes und unmittelbarem Neustart des Suchlaufes kommt es zu Fehlern in der Programmliste.
- L27-12906 - nur bei SECAM L, kein Ton wenn eine Aufnahme läuft und auf ein anderes Programm geschaltet wird.
- L27-12526 - Gerät kann sich während der Erstinbetriebnahme in den Netzen YouSee und Stofa aufhängen.

V7.2.0

Folgende Modifikationen wurden vorgenommen:

- L27-11354 2M-Hotelprotokoll wird unterstützt.
- L27-11556 Einstellungen für Energieeffizienz im Menü.
- L27-12007 Zeitsteuerung der Aufnahme, wenn es vom Sender unterstützt wird.
- L27-11960 Aufnahme in EPG und Timer wird jetzt über die Aufnahmetaste gestartet.
- L27-12369 Erstinbetriebnahme wird abgebrochen, wenn keine Antenne angemeldet ist.
- L27-12550 Neuer Mode im FRC-Board zur Vermeidung von kurzen Tonmutings beim Umschalten auf Teletext und zurück, diese Änderung benötigt zwingend auch die Software 8.11.17.

- L27-11872 Serienaufnahme für MHEG5 implementiert.
- L27-11888 MHEG5 - Anzeige aller verfügbarer Episoden einer Serienaufnahme von bisher grüner Taste auf Cursortasten umgestellt.
- L27-10228 Wenn bei DR+ Geräten der „DR-Dauerbetrieb“ abgeschaltet wird, dann wird nach ca. einer Minute die Festplatte komplett abgeschaltet (in Verbindung mit DVB Software V7.x.0).

Folgende Fehler wurden beseitigt:

- L27-11898 Fotoviewer/Musicbox startet manchmal nicht.
- L27-11914 Endlos-Check bei Serienaufnahmen, wenn am nächsten Tag kein Event gefunden wurde, Ausschalten in Standby ist dann nicht mehr möglich.
- L27-12285 Weckfunktion mit Radiomode ist nicht möglich.
- L27-11925 DiSEqC Einkabelsysteme – sporadisch fehlen Einstellungen.
- L27-11614 Suchlauf bleibt beim Sat Einkabelsystem DES 311 beim ersten Transponder hängen.
- L27-11665 Programmliste kann vom Updatesuchlauf zerstört werden.
- L27-11648 TV-Software kann abstürzen, wenn im Splitscreen ein PC mit 720p/60Hz angezeigt wurde und gleichzeitig die Detailinfo oder der Teletext aktiv ist.
- L27-11382 PC-Signale 640x480/60Hz und 1360x768/60Hz sind horizontal verschoben.
- L27-10359 DCM für Kabelnetze Telia Stofa, YouSee, Com Hem, TV Vlaanderen, essent Kabelcom.

V6.14.0

Folgende Fehler wurden beseitigt:

- L27-12028 Nach Trennung der Datenverbindung zur Auro wird diese aus der AV-Auswahl nicht gelöscht.
- L27-12229 Im Timeshift erscheint bei AVS mit einem YC-Signal nur ein s/w Bild.
- L27-12087/12094 Nach Schließen der EPG-Maske bzw. nach Aufruf eines Senders über die Programmliste wird kurz das Hintergrundbild eingeblendet.
- L27-12088 Bei Anzeige der Detailinformationen aus der EPG-Liste wird PIP kurz transparent.
- L27-11920 Bei Aufnahme terrestrischer Programme mit VPS wird der Signalweg 10 Minuten vor Aufnahmebeginn nicht gelockt.
- L27-12138 Aufnahmen aus dem Standby-Modus starten zu früh.
- L27-11558 Wenn ein externes Gerät angeschlossen, die Schaltspannung zugelassen wurde und über die Senderliste ein DVB-Programm mit ok ausgewählt wird, dann erscheint das DVB-Bild kurz bevor das Gerät wieder zwangsweise auf den AV-Platz schaltet.
- L27-11875 Die Persönliches Bildeinstellungen für DVB werden nach EPG-Update teilweise verloren.

- L27-11871/11939 Horizontale Doppelstreifen wenn im Hauptbild ein Signal1080i/50Hz vom PCIN-Eingang angewählt wurde und im PIP ein anderes Programm angezeigt wird.
- L27-11874 Der Speicher für die DVB Netzwerkinformationen wird nicht bei jedem Start von Standby gelöscht, so dass sich der TV aufhängen kann.
- L27-11306 Bei MHEG5 kann das EPG-Nachupdate nicht beendet werden wenn EPG noch nicht aktiviert wurde.

V6.12.0

Folgende Fehler wurden beseitigt:

- L27-11784 Falsche Anzahl der gefundenen Sender bei einem Suchlaufupdate.
- L27-9266 Rote Taste zur Umschaltung in den Favoritenmodus ist nicht verfügbar, wenn alle Favoritenlisten gelöscht wurden.

Folgende Modifikationen wurden vorgenommen:

- L27-10643 LCN Sortierung (Logical Channel Numbering) kann bei der ersten Inbetriebnahme abgeschaltet werden.
- L27-9775 Im Hotel Modus werden mit der roten Taste die Werkswerte abgerufen, dies geschieht jetzt erst nach einem Hinweis. Zudem werden nur Einstellungen zurückgesetzt, die im Hotelmode veränderbar sind. Die maximale Lautstärke bleibt davon z. B. unberührt.
- L27-11302 Sendungen, die im EPG vorgemerkt wurden, werden jetzt in der Timerliste angezeigt.
- L27-7613 DiSEqC Steuerung von Einkabel SAT Anlagen ist jetzt als zusätzlicher Auswahlpunkt im DVB-S Antennen Assistenten vorhanden.
- L27-10602 Detaillierte Programminfo zeigt jetzt sowohl die aktuelle, als auch die folgende (present/following).
- L27-10627 Neue CA Modul Auswahl wenn zwei CA Module verwendet werden, welche beide in der Lage wären das empfangene Programm zu entschlüsseln. Die Auswahl erfolgt über die blaue Taste im TV und im Radio Modus, diese ist nur auf den entsprechenden Programmen sichtbar.
- L27-10819 Ermöglicht die Auswahl kaskadierter HDMI Geräte, die z. B. über einen HDMI Switch angeschlossen sind, dies funktioniert nur, wenn Digital Link HD (CEC Standard) unterstützt wird.
- L27-10822 Geändertes Verhalten für die grüne Taste bei der Untertitel Auswahl, damit das Verhalten im DR+ Wiedergabemodus gleich dem Live Betrieb ist.
- L27-11076 Die Uhrzeitanzeige wird nur durch zweimaliges Betätigen der Uhrentaste beendet.
- L27-11442 Geänderte Bedienung für das Markieren von EPG Programmen.
- L27-11449 "Image+" wird im Menü umbenannt in „Image+ Active“.
- L27-11472 Geänderte Bedingung für die Darstellung der INFO Taste in der Statuszeile. Diese ist nur sichtbar, wenn Informationen über die aktuelle, bzw. folgende (present/following) Sendung verfügbar sind.

- L27-11517 Detailinformation wird jetzt sowohl für die laufende als auch für die nächste Sendung durch Drücken der blauen Taste „Detailinfo“ angezeigt.
- L27-11652 Die OSD Einblendung zur Erinnerung an die Einsendung der Marketingkarte wurde entfernt.
- L27-10673 Im Aufnahmeassistenten ist es jetzt möglich das Programm zu ändern, wenn die Programmierung über Teletext/Videotext erfolgt ist, da manche Sender auch für andere Informationen übertragen.
- L27-11557 Im Anschlussassistenten ist bei der ersten Installation nur noch ein DVD Recorder standardmäßig ausgewählt.
- L27-10483 Geänderte Kindersicherung: Hier ist es jetzt möglich auch einzelne Programme im Menü zu sperren.
- L27-10947 / L27-11326 Die Erst-Inbetriebnahme kann jetzt auch ohne Suchlauf beendet werden (keine Antenne im Menü anmelden) und wird beim nächsten Start nicht wieder aufgerufen – Hilfreich zur Installation von Senderlisten per USB, oder in Märkten mit hoher Set Top Box Penetration.
- L27-11268 Implementierung eines Video Spielmodus im „TV Menü – Anschlüsse – Sonstiges“. Der „Spielmodus“ kann für jeden Eingang unabhängig konfiguriert werden und vermindert Durchlaufzeiten, welche durch die Videosignalverarbeitung entstehen. Der Modus ist nur bei Geräten mit PNX Modul verfügbar und ist standardmäßig ausgeschaltet.

V6.8.0

Folgende Modifikationen wurden vorgenommen:

- L27-10614 HDMI2 - Im Servicemenü "Sound-HDMI2/DVI Sound" kann zwischen "Automatic" und "fixed to assigned Audio Input HDMI2/DVI" umgeschaltet werden. Dabei hat "Automatic" die bisher bekannte Funktionalität, d.h. wird HDMI-Ton erkannt kann kein anderer Toneingang gewählt werden. Schaltet man auf "fixed to assigned Audio Input HDMI2/DVI", dann verhält sich der TV so als ob er DVI-Signal erkennt und lässt eine Toneinspielung von analog oder digital über Cinch zu.
- L27-11250 In der Programmanzeige (END-Taste) wird über eine Fortschrittsbalken die abgelaufene Zeit der aktuellen Sendung angezeigt.
- L27-11272 Die AV-Auswahl über Taste "0" wurde in eine vertikale Auflistung geändert.

Folgende Fehler wurden beseitigt:

- L27-11331 Es ist ein HDMI-Gerät mit CEC-Steuerung angeschlossen. In TV wird die Senderübersicht eingeblendet und ein Sender mit "OK" angewählt. Es erfolgt aber eine Umschaltung auf HDMI.
- L27-10988 Sporadisch falscher Zoommodus.
- L27-11281 Teilweise wird beim Photoviewer mit Hintergrundmusik von der Musicbox oder vom Radio der Ton nur mit halber Lautstärke wiedergegeben.
- L27-11234 Auro - Die FM-Senderliste kann geöffnet aber dann nicht wieder geschlossen werden.
- L27-10895 PIP-Bild ist manchmal grau.
- L27-10972 Probleme bei Aufnahmen mit der Option Mo-Fr.

- L27-10990 Manchmal wird das Format des Hauptbildes bei Einblendung des PIP falsch dargestellt.
- L27-11082/L27-11083 Probleme in der Aufnahmesteuerung bei Überlappung der Aufnahmen.
- L27-11109 Bei verschlüsselten Sendern mit Timeshift und eingestellter Option "Entschlüsselung im DR-Dauerbetrieb" auf "Nein" wird durch Drücken der Playtaste die Archivaufnahme nur vom aktuellen Zeitpunkt gestartet. Über Direktaufnahme/aktuelle Sendung gibt es diesen Fehler nicht.
- L27-11220 Tägliche Aufnahmen werden nicht immer ausgeführt.
- L27-11323 Der Kopfhörer hat unter folgenden Bedingungen keinen Ton: Ton über Hifi-Anlage, PCM Ton vom Sender und Lautsprecher gemutet.

V6.7.0

- Nicht relevant für Service.

V6.5.0

Folgende Fehler wurden beseitigt:

- #8604 Hintergrundmusik vom Radio ist im Photoviewer nicht verfügbar
- #8637 Wireless Rear schaltet nicht ab wenn der Tv in Standby geht
- #8630 bei MHEG5 keine Lautstärkeänderung im Photoviewer-Modus

Folgende Modifikationen wurden vorgenommen:

- #8684, #8699 neuer Software-Update-Assistent

V6.2.0

Folgende Modifikationen wurden vorgenommen:

- #7521 Voreinstellung Aufnahme Untertitel vom Standort abhängig
- #8273 Update-Suchlauf kombiniert TV und Radio

V5.9.0

Folgende Fehler wurden beseitigt:

- #8174: Bei der Erstinbetriebnahme blockiert der TV wenn bestimmte Einstellungen verwendet und beim Suchlauf keine DVB-T Programme gefunden werden.
- #8275 Kein Ton mit einigen HDMI Geräten nach dem update der TV Software von Version V4.x.0 auf Version V5.7.0. Wird das Update jetzt von Version V4.x.0 auf Version V5.9.0 durchgeführt tritt dieses Problem nicht

mehr auf. Sollte das Problem schon beim Update auf V5.7.0 aufgetreten sein, muss für die Lösung direkt mit Loewe Kontakt aufgenommen werden.

- #8167 Das Kopieren von verschlüsselten Aufnahmen aus dem DR+ Archiv auf einen externen Recorder war mit bestimmten Einstellungen nicht möglich, der TV hat in diesem Fall komplett blockiert.
- #8261 (BE) Bei der gelben Taste im DR+ Archiv wurde bei NL die falsche Sprache angezeigt.
- #8286 Das Gerät schaltet sich auf den AV1/2 Programmplätzen ohne Signal nicht mehr ab. Auch die OSD Meldung „kein Signal“ erscheint nicht mehr.

V5.7.0

Achtung! Software ist nicht für den Connect 37 Basic freigegeben!

Folgende Features wurden eingeführt:

- Unverschlüsselten Timeshiftbetrieb bei verschlüsselten Sendern aktivierbar
- Texte bez. verschlüsselter Aufnahmen überarbeitet
- Suchläufe für Dynamic Channel Management umorganisiert
- Dynamic Channel Management für div. FastScan-Netzwerke verfügbar, z.B. Essent

Folgende Fehler wurden beseitigt:

- #7804: Die Rauschreduzierung ist ausgeschaltet, obwohl das Menü anzeigt, dass diese an ist. Nach Aus- und Einschalten der Rauschreduzierung arbeitet diese korrekt.
- #7640: Letzte Zeile im Fotoviewer teilweise fehlerhaft
- #7943: Synchronisation mit Mediaplayer funktioniert nicht immer korrekt, wodurch es zu Blaubild mit der Einblendung "kein Signal" kommt.
- #7963: Nur 46"-Geräte-Teilweise bei Betrieb ohne Signal horizontale Störung in der Mitte des Panels.

V5.2.0

Folgende Features wurden eingeführt:

- Verschlüsselte Aufnahme auf DR+ und nachträgliches Entschlüsseln
- Verbesserung beim Aufnehmen von Untertiteln
- EPG-Standardsortierung nach Senderliste (auf „Startzeit“ umschaltbar)

V4.6.0

- Wireless Rear Audio: Die Kopplung von Sender- und Empfängermodul ist jetzt über das TV-Menü möglich.
- Problem mit umschalten über die Nummerntasten bei mehr als einer Favoritenliste beseitigt. Bei Verwendung von zwei Favoritenlisten konnten in der zweiten Liste nur so viele Programme mit den Nummerntasten direkt angewählt werden, wie auch in der ersten Liste vorhanden waren.

V4.4.0

- Wird eine Auro während der TV eingeschaltet ist angesteckt, schalten die Backlights ab
- Loewe-DVD-Recorder wird bei CD-Wiedergabe gestoppt, sobald der TV in Standby geschaltet wird, neues Option Byte 9 Bit 5 auf 1 unterdrückt diesen Befehl
- bei HDMI-Wiedergabe, Videotext aufrufen und danach END drücken, es wird auf TV-Betrieb umgeschaltet
- Bei Überspielung von DR+ wird nach Umschalten auf ein analoges Programm und Rückschaltung auf das Überspielungsbild teilweise nur schwarzes Bild angezeigt
- Timeshift-Puffer wurde sporadisch bei aktiven Videotext gelöscht
- bei eingblendeten PIP mit DVI-PC im PIP und nach Tausch PIP/Hauptbild mit gelber Taste ist das PIP schwarz
- Nach Überspielung von DR+ im Standby-Mode und späterem Einschalten des TV wird eine Videotextseite angezeigt, aber die Farbtasten arbeiten noch im TV-Mode
- Bei Aufnahmen analoger Sender und aktivierter VPS wird die Aufnahme nicht gestartet, wenn kein VPS-Signal kommt

V4.3.0

Radio

- Wird der Radiomodus auf einem AV-Platz betrieben und verlassen, dann kein Ton vorhanden.

DR+

- Kopierfunktion wurde nicht gestartet wenn Gerät auf Standby steht und vorher DVB-S lief.
- Kein Bild bei Kopierfunktion und eingblendeten PIP, beim Start der Kopierfunktion wird das PIP jetzt geschlossen und gesperrt.
- Aufnahme stoppt manchmal nicht, wenn kein Signal vorhanden ist.
- Bei Start der Kopierfunktion wird das PIP geschlossen und gesperrt.

Videotext

- manchmal kein Text bei DVB.
- Gerät schaltet manchmal nach Aufruf Videotext ab.

OSD

- Kein Lautstärkemenü - wenn Lautstärke auf Maximum, dann V+ drücken bis Hinweis erscheint, nach Ausblendung des Hinweises V- drücken, es erscheint kein OSD und Zahlentasten funktionieren nicht mehr.

MHEG5

- MHEG5 und BluTechVision - nach Änderung der Lautstärke und sofortiger Betätigung einer Laufwerkstaste schaltet der TV in den TV-Modus.

Soundprojektor

- On-Befehl wird während der Erstinbetriebnahme ignoriert.

V4.2.0

System

- Kein Bild von HD-Programmen wenn im iPIP ein analoges Bild dargestellt wird.
- Bild friert ein nach Umschaltung von iPIP zu Standard-PIP.
- USB ist nicht verfügbar nach Aus-/Einschalten während einer Direktaufnahme.
- Zeitdienst schaltet den Soundprojektor nicht ein.

OSD

- Fehlerhaftes Menü wenn vorher ein Soundsystem angemeldet war (nur mit AC3-Modul).

DR+

- Überspielung von DR+ auf DVD-Rec. Kann durch Aufruf des iPIP unterbrochen werden.

Soundprojektor

- Soundprojektor + Motorunit - Drehung in gespeicherte Position wird abgebrochen, wenn das OSD geschlossen wird.
- Fehler mit eingefärbtem Bild nach Einschalten auf PCin behoben.

V3.8.0

System

- Nach Editierung der Favoritenliste arbeitet der DR+ nicht mehr

V3.6.0

System

- FRC-H Demomode implementiert.

DR+

- Problem mit kurzen Aussetzer der DR+ Versorgungsspannung gelöst.

Radio

- Problem mit Backlight-Dimmung gelöst, dies arbeitete im Radiomode nicht korrekt.

V3.3.0

Serienstart