

Service-Tip von Loewe

Artikel: 65421Y87 CONCEPT L 26 DVB-T/C CI CHROMSILBER M. L2650

Rubrik: Software

LOEWE.

Softwarestände L2650

10.03.2009

Softwarestände L2650

V3.1	<p>Serienstart</p>
V3.4	<p>Änderung durchgeführt: Auch bei Lampenfehler >= 5 werden die Lampen nach jedem Systemstart angesteuert. Wird noch ein Lampenfehler erkannt, wird die Ansteuerung nach 1 Sek. abgeschaltet.</p> <p>Änderung durchgeführt: Sind OSD-/VT- Einblendungen aktiv, kommt es nicht mehr beim Bedienen des Gerätes in seltenen Fällen zum Systemabsturz.</p> <p>Änderung durchgeführt: Über Optionsbyte 8 Bit 4 kann die Reaktion des Gerätes auf die Schaltspannung am Pin 8 der Scartbuchse geändert werden.</p> <p>Bit 4 auf 0 gesetzt (Werkseinstellung). Schaltspannung zugelassen. Schaltspannung liegt am Pin 8 an. Auf allen TV Programmplätzen ist AV Betrieb.</p> <p>Bit 4 auf 1 gesetzt. Schaltspannung zugelassen. Schaltspannung liegt am Pin 8 an. TV schaltet auf AV Betrieb um. Wird jetzt ein Programmwechsel durchgeführt ist TV Betrieb wieder aktiv.</p>
V3.5	<p>Änderung durchgeführt: Über Optionbyte kann Darstellung im Split Screen Mode TV/TV und TV/VT geändert werden.</p> <p>TV/TV: Optionsbyte 2 Bit 5 auf 0 (Werkseinstellung). In der horizontalen Ebene wird nicht das ganze Bild dargestellt. Links und rechts werden Bildanteile abgeschnitten und somit nicht angezeigt.</p> <p>Optionsbyte 2 Bit 5 auf 1. Das Bild wird in der horizontalen Ebene so stark komprimiert, dass es ganz dargestellt wird.</p> <p>TV/VT: Optionsbyte 3 Bit 6 auf 0 (Werkseinstellung). Das Videobild wird wie oben beschrieben nicht ganz dargestellt.</p> <p>TV/VT: Optionsbyte 3 Bit 6 auf 1 Videobild in der H-Ebene stark komprimiert und ganz dargestellt.</p> <p>Änderung durchgeführt: Teletext Untertitel werden jetzt auch auf den DVB Programmplätzen unterstützt.</p> <p>Änderung durchgeführt: Konfiguration z.B. DVD Player über HDMI an TV angeschlossen und Ton wird über eine externe Audio Digitalanlage - z.B. Auro - wiedergegeben. Wurde mehr als ein Tonformat (z.B. PCM, Dolby Digital, DTS usw.) eingestellt, wurde kein Ton wiedergegeben.</p>
V4.0	<p>Änderung durchgeführt: Mit Optionsbyte 10 Bit 5 kann Logik des Blätterns z.B. im EPG verändert werden. In der Werkseinstellung ist das Bit auf 1 gesetzt. Mit der „neuen“ RC4 wird mit P+ nach oben und mit P- nach unten geblättert. Mit der „alten“ RC4 ist das genau umgekehrt. (Bei der „alten“ RC4 ist Programm +/- auf dem Cursorring oben und unten angeordnet. Bei der „neuen“ RC4 sind diese Funktionen nebeneinander positioniert) Wird Bit auf 0 gesetzt verhält sich die Logik invers.</p> <p>Änderung durchgeführt: Die Funktion auf der Farbtaste „grün“ und der Taste „+“ auf der Fernbedienung hat sich geändert.</p> <p>Funktion Software < V4.0: Farbtaste „grün“: Menü „Weitere Funktionen ein/aus“ Taste „+“: Standard Bild-/Ton Parameter</p>

	Funktion Software >= V4.0: Farbtaste „grün“: Standardwerte Bild/Ton Taste „+“: Menü „Weitere Funktionen ein/aus“
V4.1	Nicht Service relevant.
V4.2	Servicefunktion "Power On", kann jetzt aus dem Standby mit Funktion "M" (Ortsbedienteil) und gleichzeitig betätigen der "E-Taste" (Fernbedienung) aufgerufen werden. Erste Software die für "DR+" freigegeben ist.
V4.4	Jetzt wird auch bei der automatischen Suche von DVB-C Programmen, die manuelle Änderung der Symbolrate angenommen. Vorher konnte zwar die Symbolrate geändert werden, der Suchlauf ist aber immer mit der voreingestellten länderspezifischen Symbolrate durchgeführt worden.
V4.5	Ausstattung mit DR+ Bei DVB-C und DVB-T, kann jetzt auch im PIP ein Programm dargestellt werden, wenn die Senderkanalmittenfrequenz abweicht. Problem wesentlich nur in UK und Frankreich.
V4.6	NICHT SERVICE RELEVANT
V4.7	NICHT SERVICE RELEVANT
V4.8	Änderung durchgeführt: Bei aktiver DVB-T Antenne wird der DR+ Betrieb gestört, Probleme mit DVB Untertiteln werden beseitigt.
V4.9	Änderung durchgeführt: Optionbyte 3, Bit 0 geändert. 16:9 Format wird beibehalten. Aufnahme von DVB Untertiteln verbessert. Bei Aufnahme lässt sich wählen ob DVB Untertitel mit aufgenommen werden sollen. Teletextsprachen türkisch, griechisch, russisch und ungarisch verbessert. OSD Sprache norwegisch wurde hinzugefügt. Über Optionbyte kann nun das horizontale Scaling im Panoramamode verändert werden. Inaktiv: Bild wird formatfüllend dargestellt (horizontale Verzerrung); Aktiv: Sidepanels vorhanden, weniger Verzerrung. Aktivierung über gedrückte Servicetaste am Gerät + Bildformattaste der Fernbedienung.
V4.10	Änderung durchgeführt: Sporadisch Schwarz/Weiß-Bild im Einschaltmoment bei analogen Programmen.
V4.11	Änderung durchgeführt: Wird ein DVB Programm auf VCR oder DVD-Rec überspielt schaltet das Aufnahmegerät nicht zuverlässig nach der Aufnahme ab.
V4.12	Neue Programmsortierung
V4.13	Änderung durchgeführt: Bei HDR Aufnahme länger 24h bleibt der HDR in einer Bootschleife hängen. Nun wird nach 20h die Aufnahme geteilt. Das Bildformat 16:9 veränderte sich sporadisch selbstständig.
V4.14	Bei EPG Nachtupdate schaltet sich ein über digital angeschlossener Verstärker mit ein. Nun wird nicht mehr ständig digital 0 bei EPG Update ausgegeben.
V4.15	Änderung durchgeführt: Werden Sender im EPG für die Datenerfassung markiert funktionierte dies nicht zuverlässig.
V4.18	Änderung durchgeführt: Wird das Gerät während des EPG Nachupdates in den Timeshiftmode versetzt wird das falsche Programm aufgezeichnet.
V4.19	NICHT SERVICE RELEVANT
V4.20	Änderung durchgeführt: Mit Optionbye 0, Bit 3 kann das Dyncamic Backlight Dimming abgeschaltet werden. HDR-Aufnahmen wurden sporadisch ohne Ton aufgenommen. Problem tritt auf wenn zuvor ein Programm mit Dolby Digital angesehen wurde.
V4.21	Änderung durchgeführt: Gerät schaltet beim betätigen der Taste "Teletext" nicht mehr sporadisch in den Standby Betrieb. Die automatische Einstellung von Zeit und Datum kann per Optionsbit abgeschaltet werden. Wird das Bit 6 von Optionsbyte 1 auf "1" gesetzt, muss die Zeit- und Datumseinstellung, auch nach Netz aus/ein, immer manuell vorgenommen werden. Die DLP Programmlistenübertragung wird nicht mehr

	<p>vereinzelt aktiviert. Auch bei nicht angeschlossenem Recorder, wurde die DLP Übertragung sporadisch aktiviert.</p>
V4.22	<p>Änderungen durchgeführt: Die DLP Programmlistenübertragung wird nicht mehr aktiviert, wenn sich die Programmliste für die digitalen Programme geändert hat.</p>
V4.24	<p>Änderungen durchgeführt: Optimierungen im zweiten Signalweg (über DR+ Einheit) bei DVB-C Empfang eingebaut. In einzelnen Kabelanlagen wurden einzelne Programme gestört oder nicht empfangen.</p> <p>Kindersicherung kann nicht mehr durch Änderung der Uhrzeit umgangen werden.</p> <p>Bei Programmierung von mehr als drei oder vier Aufnahme-/Überspieltimer werden diese jetzt korrekt abgearbeitet. Der vierte Timer wurde vorher vereinzelt nicht ausgeführt.</p>
V4.25	<p>Änderung durchgeführt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kopierfunktion vom DR Archiv auf externe Recorder funktioniert sporadisch nicht (eins von 10). - Timerkonflikt Meldung ist falsch. Beispiel 1: Erster Timer: 01.02.2008 00:35 - 02:53 Zweiter Timer: 02.02.2008 22:45 - 00:50 Beispiel 2: Erster Timer: 23.10.07 / 23:15 - 01:05 WDR Zweiter Timer: 24.10.07 / 23:15 - 00:15 WDR - Das Datum von Timer Einträgen ändert sich selbstständig auf den Folgetag. - L2650 + Auro: Tonmodus "3 Stereo" fehlt im TV Menü, obwohl dieser im Menü des Auro vorhanden ist.
V4.26	<p>Änderung durchgeführt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Normwerte lassen sich bei aktivem Hotelmodus abrufen. Diese Funktion sollte gesperrt sein um z.B. das Ändern der maximalen Lautstärke zu vermeiden.
V4.27	<p>Änderung durchgeführt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der Infrarot-Ausschaltbefehl RC5 Code 25 (dezimal) ist über Optionbyte 1 Bit 7 -> 0 deaktivierbar (Standard Einstellung = 1). Zur Behebung des Fehlers: Umschalten mit P+ Taste schaltet sporadisch den TV aus. Das L-Link Kommando wird davon nicht beeinflusst.

PgId:105746

CreateDate:19.10.2005

Doc:----

Status:FhPublic